




2003 - 12/2013

FORD TRANSIT CONNECT


Cat. No. E/055

E20

E20 55R-01 5268

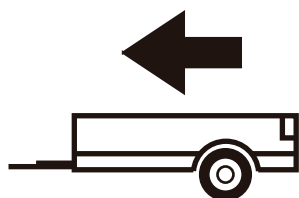

1250kg

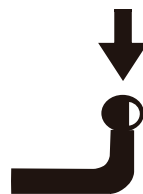

75kg

D = 8,10kN

D (kN) =



MAX kg

x

MAX kg

x 0,00981



MAX kg

+

MAX kg




IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

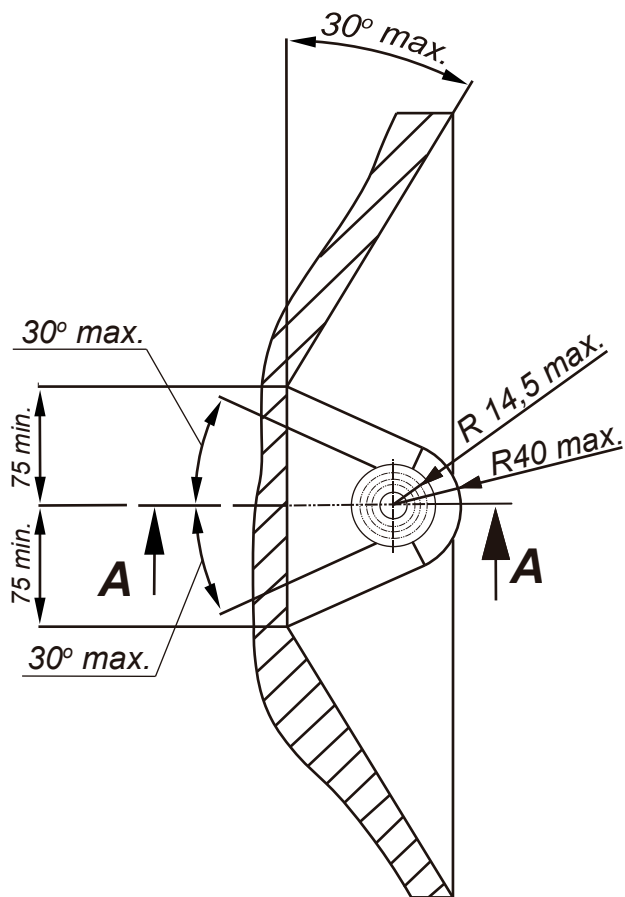

PRZEKRÓJ A-A

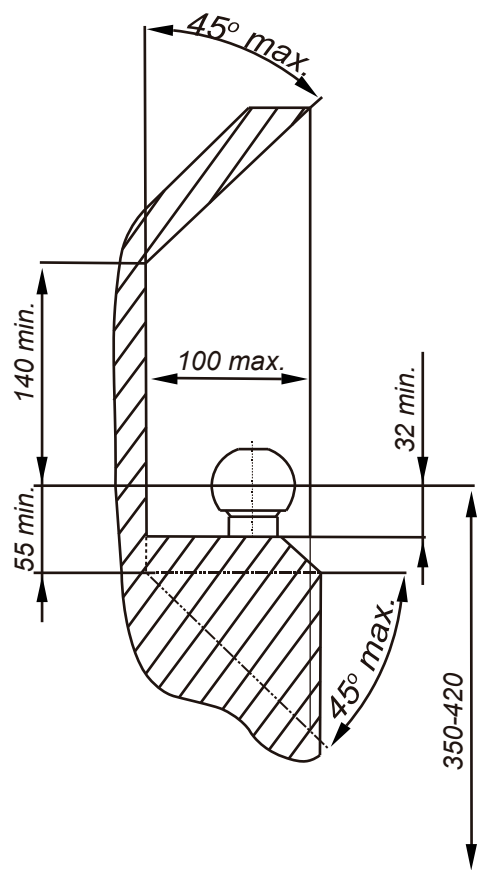

PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

F L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gewährleisten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Moment skrecający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)

M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



Śruba M12x40-8.8 ; Bolt
Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. 13 ; Plain Washer


Nakrętka M16 ; Nut
Podkł. spręż. 16,3 ; Spring Washer
Podkł. okr. 17 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Insert Nut
Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

Śruba M12x40-8.8 ; Bolt
Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

Śruba M12x40-8.8 ; Bolt

Śruba M12x40-8.8 ; Bolt
Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

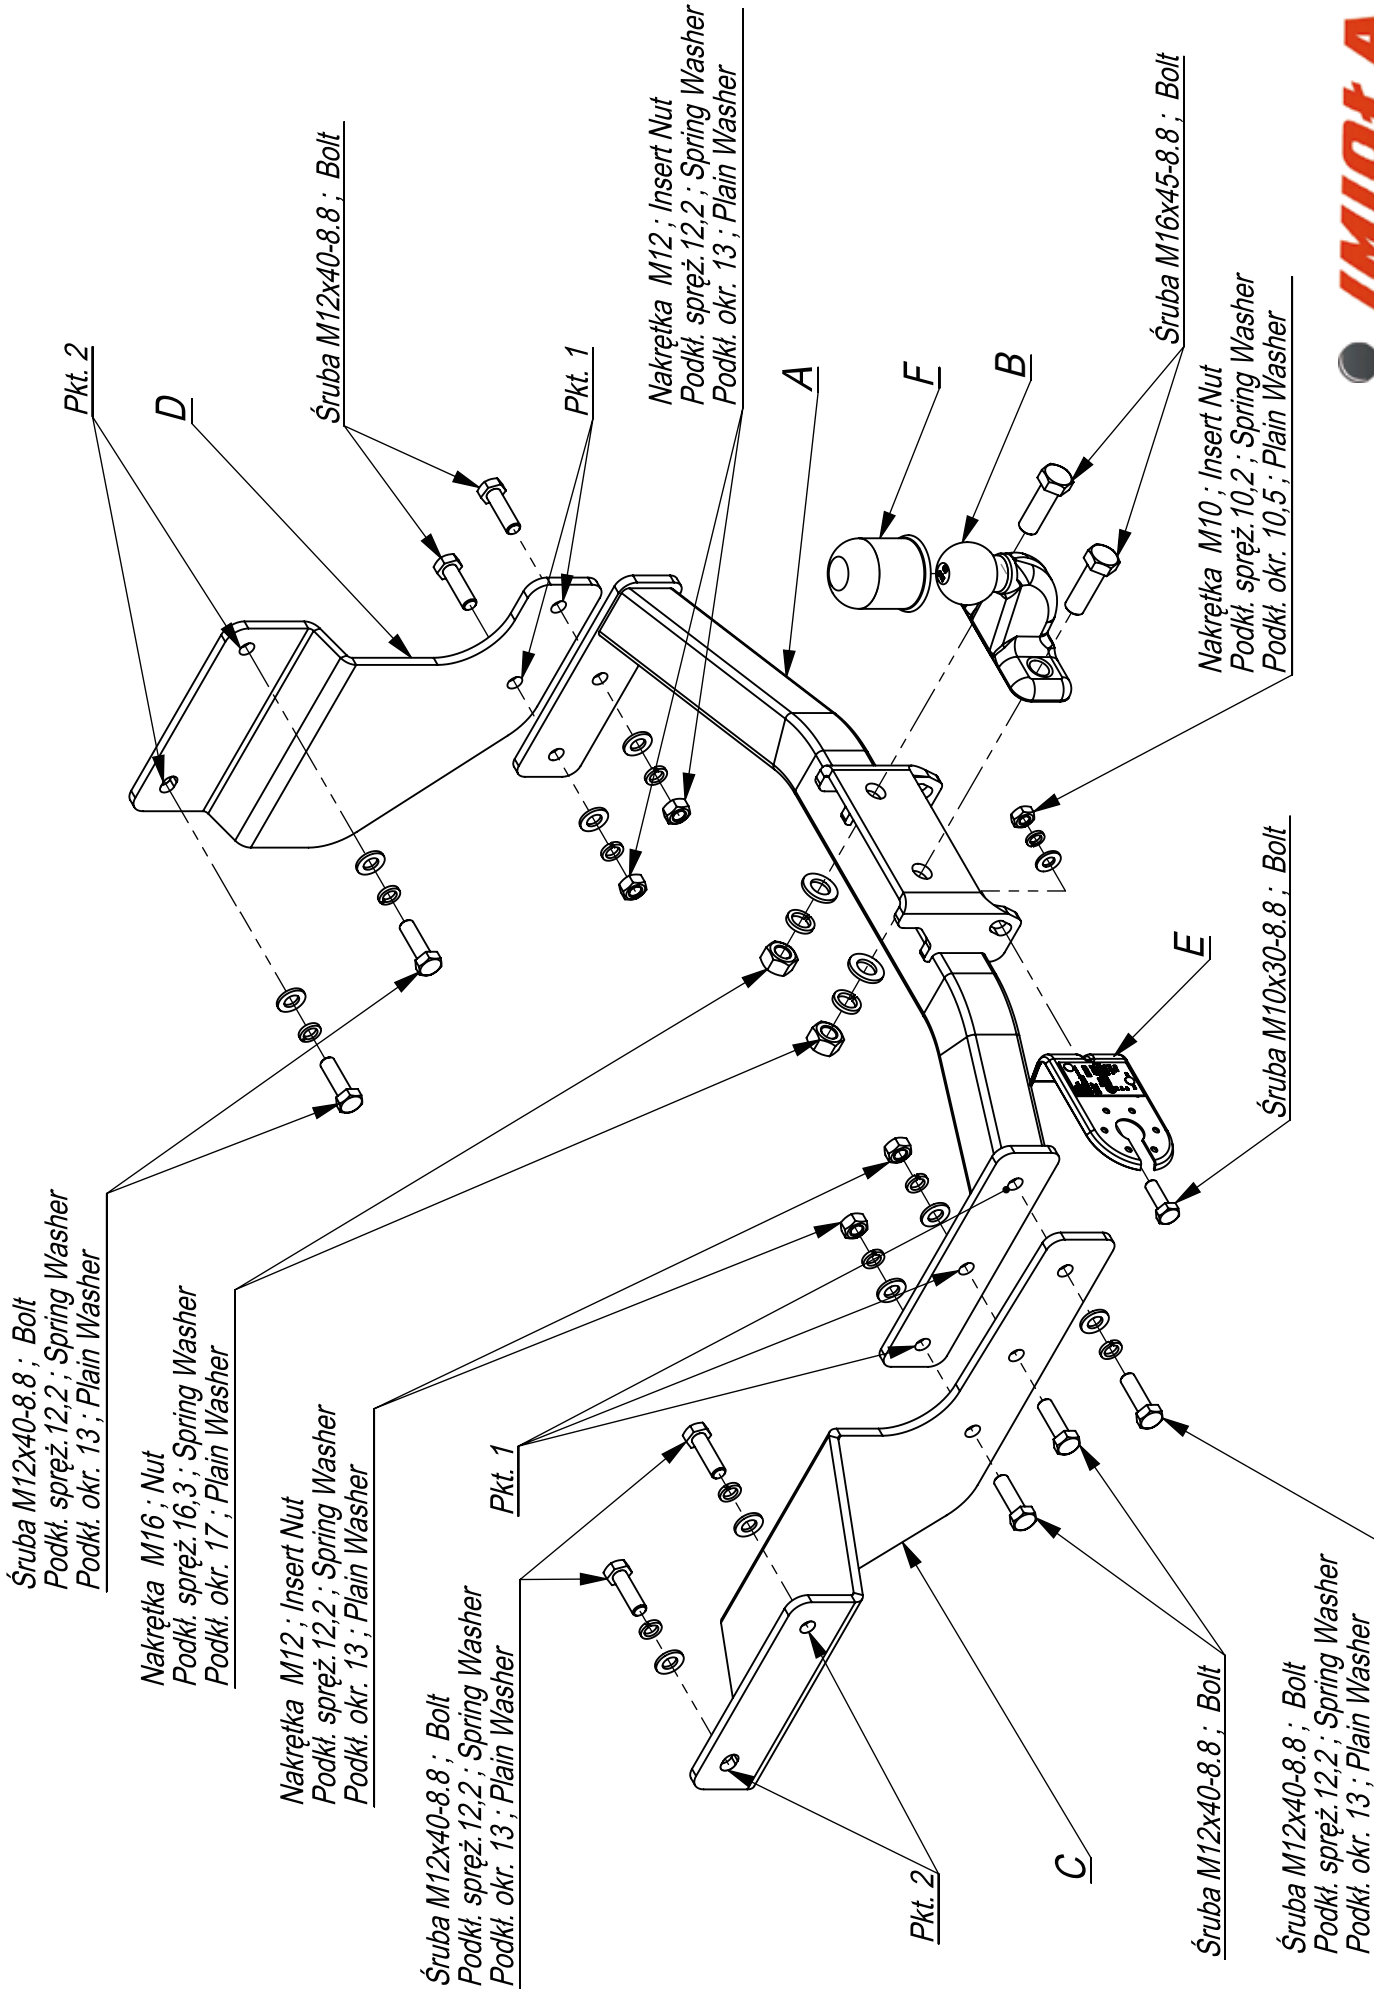

Pkt. 2

D

Śruba M12x40-8.8 ; Bolt

Pkt. 1

Nakrętka M12 ; Insert Nut
Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

A

F

B

Śruba M16x45-8.8 ; Bolt

Nakrętka M10 ; Insert Nut
Podkł. spręż. 10,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. 10,5 ; Plain Washer

Śruba M10x30-8.8 ; Bolt

E

Pkt. 2

C

- Desenrosque la rueda de repuesto de la parte inferior del automóvil. Baje el silenciador de la suspensión.
- Fijar los elementos C y D del gancho a los largueros con tornillos M12x40 8.8 (punto 2).
- Fijar el gancho A a los elementos C y D con tornillos M12x40 8.8 (punto 1).
- Atornille la bola y la placa de toma de corriente eléctrica. con tornillos M16x45 8.8
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Conectar la instalación eléctrica.

- Unscrew the spare wheel and lower the muffler from the rear hanger. Screw the elements C and D to the frame side members through the technological holes with bolts M12x40 8.8 (point 2).
- Screw the main bar A with bolts M12x40 8.8 (point 1).
- Fix the ball B with bolts M16x45 8.8.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.

- Démontez la roue de secours. Enlever le pot d'échappement de la suspension.
- Serrer les éléments du crochet C et D aux longerons a travers les trous technologiques avec des boulons M12x40 8.8 (point 2).
- Visser de maniere relâchée la poutre du crochet d'attelage A aux élément C et D avec les boulons M12x40 8.8 (point 1).
- Visser la boule avec les boulons M16x45 8.8.
- Serrer les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Brancher l'installation électrique.

- Das Ersatzrad abschrauben. Den Ausputopf aus der Aufhängung entfernen
- Die AHK-Bauteile C und D mit Schrauben M12x40 8.8 (Punkt 1) an den Längsträgern.
- Den Träger von Haken A an die Bauteile C und D mit Schrauben M12x40 8.8 (Punkt 2).
- Die AHK-Kugel und Steckdosenplatte mit Schrauben M16x45 8,8 anschrauben.
- Die Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenen Drehmoment anziehen..
- Die Elektroinstallation anschließen.

- Odkręcić koło zapasowe oraz opuścić tłumik z tylnego zawiesia.
- Element haka C i D przykręcić odpowiednio poprzez fabryczne otwory do podłużnic śrubami M12x40 8.8 (pkt2).
- Belkę haka A przykręcić śrubami M12x40x-8.8 (pkt1)
- Przykręcić kulę haka B śrubami M16x45-8.8.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem jak w tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.

